

参考資料  
学校別評価結果表

評価結果表

鷹巣小学校				
	屋根・屋上	外壁	内部仕上	
特別教室棟 024	・仕上劣化 	・庇先端部の爆裂部(処理済) 		
屋内運動場 013	・改修済(H13大規模改修工事) 	・改修済(H13大規模改修工事) 	・漏水跡の木部腐食 	

※A,B,C,Dは劣化状況評価を表す

建物基本情報								劣化状況評価					備考	
通し番号	施設名	建物名	棟番号	構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度(100点満点)
1	鷹巣小学校	特別教室棟	024	RC	2	770	33	B	B	B	B	B	75	
2	鷹巣小学校	屋内運動場	013	RC	1	601	51	A	A	A	A	A	100	平成13年度大規模改修工事
16	鷹巣小学校	教室棟	002	RC	2	650	55						0	改築計画あり
17	鷹巣小学校	教室棟、管理棟、特別教室棟	018-1	RC	3	1,195	45						0	改築計画あり

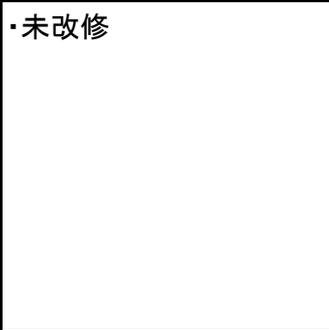
評価結果表

川床小学校			
	屋根・屋上	外壁	内部仕上
管理教室棟 016	・排水口不良及び防水劣化 	・未改修 	・屋内手摺取付部のヒビ割れ 
屋内運動場 013	・屋根上げ裏爆裂発生 	・外壁ヒビ割れ発生 	・屋内漏水による壁の破損 

※A,B,C,Dは劣化状況評価を表す

建物基本情報								劣化状況評価					健全度 (100点満点)	備考
通し番号	施設名	建物名	棟番号	構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		
3	川床小学校	管理教室棟	016	RC	3	1,758	40	B	B	C	C	C	53	
4	川床小学校	屋内運動場	013	RC	1	609	43	B	C	C	C	C	43	

評価結果表

伊唐小学校			
	屋根・屋上	外壁	内部仕上
管理教室棟 014-1	・仕上劣化 	・外壁建具下部ヒビ割れ 	・未改修 
屋内運動場 014-2	・金属屋根錆発生 	・未改修 	・壁仕上面へのカビ発生 

※A,B,C,Dは劣化状況評価を表す

建物基本情報								劣化状況評価					健全度 (100点満点)	備考
通し番号	施設名	建物名	棟番号	構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		
5	伊唐小学校	管理教室棟	014-1	RC	2	738	29	B	B	B	B	B	75	
6	伊唐小学校	屋内運動場	014-2	RC	2	495	29	B	B	B	B	B	75	

評価結果表

城川内小学校						
	屋根・屋上		外壁		内部仕上	
教室棟 008	B	・未改修 	B	・未改修 	B	・未改修 
へき地集会室 006	B	・金属屋根の錆発生 	C	・未改修 	C	・壁面の漏水跡 

※A,B,C,Dは劣化状況評価を表す

建物基本情報								劣化状況評価					備考	
通し番号	施設名	建物名	棟番号	構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度(100点満点)
7	城川内小学校	教室棟	008	RC	2	782	36	B	B	B	B	B	75	
8	城川内小学校	へき地集会室	006	RC	1	532	46	B	C	C	C	C	43	
18	城川内小学校	教室棟	002-1	RC	2	558	52						0	改築計画あり
19	城川内小学校	教室棟	002-2	RC	3	360	51						0	改築計画あり

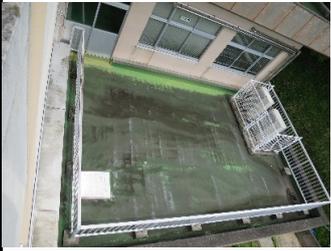
評価結果表

平尾小学校			
	屋根・屋上	外壁	内部仕上
教室棟 009	・防水仕上劣化 	・南側庇爆裂 	・未改修 
教室棟 024	・防水仕上劣化 	・未改修 	・未改修 
へき地集会室 012	・金属屋根錆発生 	・未改修 	・屋内ビビ割れ 

※A,B,C,Dは劣化状況評価を表す

建物基本情報								劣化状況評価					健全度 (100点満点)	備考
通し番号	施設名	建物名	棟番号	構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		
9	平尾小学校	教室棟	009	RC	3	1,193	46	C	C	C	C	C	40	
10	平尾小学校	教室棟	024	RC	2	467	21	A	A	B	B	B	84	
11	平尾小学校	へき地集会室	012	RC	1	496	45	C	B	C	C	C	50	

評価結果表

蔵之元小学校			
	屋根・屋上	外壁	内部仕上
教室棟 001-4	・防水仕上劣化 	・未改修 	・未改修 
教室棟 007	・未改修 	・仕上モルタルの浮きによる壁全面の剥離 	
教室棟 021	・未改修 	・外壁状況爆裂補修跡 	・未改修 
へき地集会室 006	・未改修 	・未改修 	・ヒビ割れ 

※A,B,C,Dは劣化状況評価を表す

建物基本情報								劣化状況評価					備考	
通し番号	施設名	建物名	棟番号	構造	階数	延床面積 (㎡)	築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度 (100点満点)
12	蔵之元小学校	教室棟	001-4	S	2	212	26	B	B	B	B	B	75	
13	蔵之元小学校	教室棟	007	RC	2	405	40	C	C	C	C	C	40	
14	蔵之元小学校	教室棟	021	RC	3	1,032	23	B	B	B	B	B	75	
15	蔵之元小学校	へき地集会室	006	RC	1	480	44	B	C	C	C	C	43	

評価結果表

鷹巣中学校			
	屋根・屋上	外壁	内部仕上
管理教室棟 022	・屋上への出入口扉の錆発生 	・未改修 	・屋内階段上げ裏の仕上劣化 
教室棟 023	・未改修 	・外部外壁爆裂 	・未改修 
屋内運動場 032-1	・未改修 	・未改修 	・壁面のヒビ割れ 
地域・学校 連携施設 032-2	・未改修 	・未改修 	・未改修 

※A,B,C,Dは劣化状況評価を表す

建物基本情報								劣化状況評価					備考	
通し番号	施設名	建物名	棟番号	構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度(100点満点)
21	鷹巣中学校	管理教室棟	022	RC	2	850	41	B	B	B	B	B	75	
22	鷹巣中学校	教室棟	023	RC	3	2,279	20	A	A	A	A	A	100	
23	鷹巣中学校	屋内運動場	032-1	RC	1	803	35	B	B	B	B	B	75	
24	鷹巣中学校	地域・学校連携施設	032-2	RC	2	259	35	B	B	B	B	B	75	

評価結果表

川床中学校			
	屋根・屋上	外壁	内部仕上
管理教室棟 016	・床面のヒビ割れ 	・底先端の爆裂跡(モルタル) 	・内部床ヒビ割れ 
特別教室棟 023	・未改修 	・未改修 	・未改修 
屋内運動場 015	・未改修 	・外壁ひび割れ 	・内部壁漏水後 

※A,B,C,Dは劣化状況評価を表す

建物基本情報								劣化状況評価					備考
通し番号	施設名	建物名	棟番号	構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	
25	川床中学校	管理教室棟	016	RC	3	1,472	46	B	D	D	C	C	23
26	川床中学校	特別教室棟	023	RC	3	311	34	B	B	B	B	B	75
27	川床中学校	屋内運動場	015	RC	1	636	50	B	C	C	C	C	43
38	川床中学校	武道場	020	W	1	292	46						0

評価結果表

獅子島中学校			
	屋根・屋上	外壁	内部仕上
管理教室棟 017	・(太陽光発電パネル設置) 		・天井漏水跡 
特別教室棟 026	・(太陽光発電パネル設置) 	・未改修 	・未改修 
屋内運動場 030	・屋根状況 	・北側外観ヒビ割れ 	・未改修 

※A,B,C,Dは劣化状況評価を表す

建物基本情報								劣化状況評価					備考	
通し番号	施設名	建物名	棟番号	構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度(100点満点)
28	獅子島中学校	管理教室棟	017	RC	3	1,305	42	B	B	B	B	B	75	
29	獅子島中学校	特別教室棟	026	RC	2	252	33	A	A	A	A	A	100	
30	獅子島中学校	屋内運動場	030	RC	1	830	22	B	B	A	A	A	91	

評価結果表

長島中学校			
	屋根・屋上	外壁	内部仕上
管理棟 013	・未改修 	・外壁状況防水塗装面への漏水 	・未改修 
特別教室棟 022	・未改修 	・建具下枠破損 	・未改修 
教室棟 031	・未改修 	・未改修 	・未改修 
屋内運動場 033	・未改修 	・未改修 	・内部状況ヒビ割れ 

※A,B,C,Dは劣化状況評価を表す

建物基本情報								劣化状況評価					備考	
通し番号	施設名	建物名	棟番号	構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度(100点満点)
31	長島中学校	管理棟	013	RC	3	1,581	39	C	B	C	C	C	50	
32	長島中学校	特別教室棟	022	W	1	153	29	C	C	B	B	B	62	
33	長島中学校	教室棟	031	RC	2	660	17	A	A	A	A	A	100	
34	長島中学校	屋内運動場	033	RC	1	1,137	14	A	A	A	A	A	100	

評価結果表

平尾中学校			
	屋根・屋上	外壁	内部仕上
教室棟 013	・未改修 	・未改修 	・未改修 
管理棟 020	・屋根状況パラペットヒビ割れ 	・未改修 	・未改修 
へき地集会室 012	・未改修 	・未改修 	・内部状況(漏水跡) 

※A,B,C,Dは劣化状況評価を表す

建物基本情報								劣化状況評価					備考	
通し番号	施設名	建物名	棟番号	構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度(100点満点)
35	平尾中学校	教室棟	013	RC	1	120	43	B	B	C	C	C	53	
36	平尾中学校	管理棟	020	RC	2	1,578	32	C	B	B	B	B	72	
37	平尾中学校	へき地集会室	012	RC	1	682	48	C	C	C	C	C	40	

評価結果表

学校給食センター			
	屋根・屋上	外壁	内部仕上
共同調理場 001-1	・未改修 	・未改修 	・未改修 
二階会議室 001-2		・未改修 	・未改修 
共同調理場 001-6		・未改修 	・未改修 

※A,B,C,Dは劣化状況評価を表す

建物基本情報							劣化状況評価					備考	
通し番号	施設名	建物名	棟番号	構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備		機械設備
39	長島町立学校給食センター	共同調理場	001-1	S	1	521	27	A	A	A	A	A	100
40	長島町立学校給食センター	二階会議室	001-2	S	2	45	27	A	A	A	A	A	100
41	長島町立学校給食センター	共同調理場	001-6	S	1	52	8	A	A	A	A	A	100

## 長島町学校施設等長寿命化計画

発行 長島町教育委員会

〒899-1395 鹿児島県出水郡長島町指江 787

電話 0996-88-5679 FAX 0996-88-5038

URL <https://www.town.nagashima.lg.jp>